






Zeta G200

Zeta G200x

**Operating
manual**

Operating manual – Brugsanvisning – Gebrauchsanweisung – Manual de instrucciones – Käyttöohje – Manuel d'utilisation – Manuale d'uso – Gebruiksaanwijzing – Bruksanvisning – Instrukcja obsługi – Manual de utilização – Manual de utilizare – Инструкции по эксплуатации – Bruksanvisning – Kullanım kılavuzu – 操作手册

1

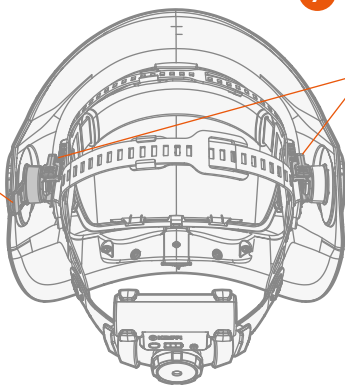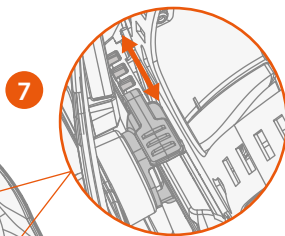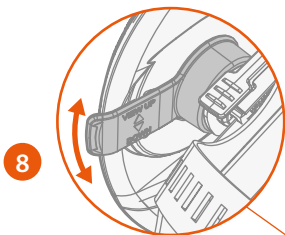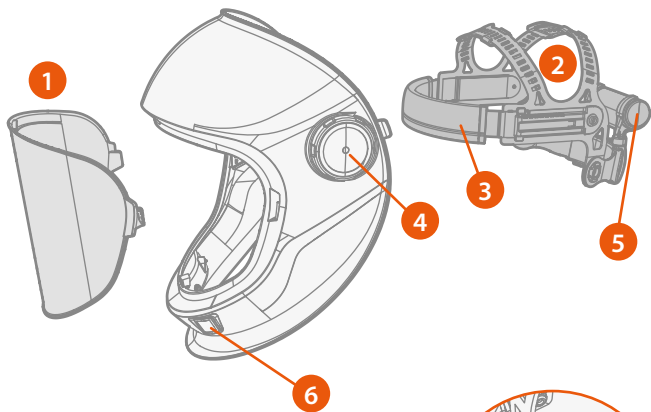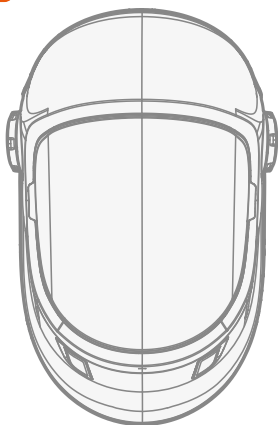

1. Introduksjon




1.1 Zeta G200 og G200x

Slipehjelmene Zeta G200 og G200x er utviklet for sliping, overflatebehandling og inspeksjon. De er ikke ment for bruk i sveiseapplikasjoner eller under sandblåsing.

Sveisehjelmene Zeta G200 og G200x beskytter brukernes øyne og ansikt. Zeta G200x-modellen har også integrerte LED-arbeidslys.

1.2 Om denne håndboken

Les denne håndboken nøye før du tar i bruk utstyret for første gang. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene.

| | | |
|---|------------------|---|
|  | Merk | Gir brukeren informasjon som er spesielt viktig. |
|  | Forsiktig | Beskriver en situasjon som kan føre til skade på utstyret eller systemet. |
|  | Advarsel | Beskriver en potensielt farlig situasjon som kan resultere i personskaade eller dødelig skade. |

1.3 Ansvarsfraskrivelse

Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig og fullstendig, men vi tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler. Kemppi forbeholder seg retten til når som helst å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel. Ikke kopier, lagre, reproduser eller overfør innholdet i denne håndboken uten forhåndsgodkjenning fra Kemppi.

2. Sikkerhet

Advarsel:

- Det er strengt forbudt å bruke annet enn deler eller tilbehør fra Kemppi sammen med Kemppis personlige verneutstyr. Hvis du ikke overholder denne sikkerhetsforanstaltningen, kan det oppstå alvorlig helseskade.

- Vi anbefaler å skifte ut hjelmen etter 5 år. Levetiden avhenger av ulike faktorer som bruk, rengjøring, oppbevaring og vedlikehold. Inspiser hjelmen før hver bruk. Skift ut skadde eller slitte deler.
- Bruk alle justeringsmulighetene for å oppnå maksimal beskyttelse.
- Bruk aldri et oppskrapet eller skadd visir.
- Materialer som kan komme i kontakt med brukerens hud, kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer med allergi.
- Bruk dette produktet kun innenfor temperaturområdet -5... +55 °C.
- Produktet er ikke beregnet for bruk i miljøer med eksplosjonsfare.
- Hjelmen gir ingen beskyttelse mot eksplosive enheter eller etsende væsker.
- Hjelmen gir designet beskyttelse mot høyhastighetspartikler kun ved romtemperatur (EN ISO 16321 betegnelse E) og kun når alle hjelmkomponenter er riktig festet, som beskrevet i håndboken.
- Når hjelmen brukes over briller, kan disse overføre effekten av høyhastighetspartikler og dermed utgjøre en fare for brukeren.
- Hvis merkingens symboler ikke er felles for de ulike delene av verneutstyret, skal det laveste beskyttelsesnivået gjelde for hele verneutstyret.

3. Deler

1. Slipevisir
2. Hodereim, justerbar
3. Svettebånd, vaskbart
4. Strammejustering for åpning/lukking
5. Li-ion-batterienhet for LED-arbeidslys (kun modell G200x)
6. LED-arbeidslys (kun modell G200x)
7. Avstandsglidejusteringer (koble hodereimen til hjelmen og juster avstanden mellom hjelmen og ansiktet)
8. Synsvinkeljustering

4. Bruke hjelmfunksjonene

4.1 Ta i bruk 2

1. Juster hjelmen etter hodet ditt:
 - A. Bruk de øvre reimene til å justere hvor dypt hjelmen sitter (c).
 - B. Bruk avstandsglidejusteringen for å endre avstanden mellom hjelmen og ansiktet (b). Forsikre deg om at hjelmen sitter behagelig så nær ansiktet som mulig, og at begge sider er likt plassert.
 - C. Vri på rattet bak for å stramme og feste hodereimen (a).
2. Vri på synsvinkeljusteringen for å vippe synsvinkelen opp eller ned. (d)
3. Juster hjelmens åpne-/lukkestramming om nødvendig (e).

4.2 Bruke arbeidslys (G200x) 4

Hjelmen Zeta G200x har LED-arbeidslys som drives av en oppladbar li-ion-batterienhet på halsreimen.

1. Trykk på batteritestknappen på batterienheten for å sjekke batterinivået.
2. For å lade fjerner du batterienheten fra hjelmen og lader batteriet ved hjelp av enhetens USB-C-kontakt og ladekabel (lader følger ikke med produktet).
3. Sett batterienheten inn i batteriholderen i hodereimen, og koble LED-arbeidslyskabelen til den.
4. Bruk AV/AUTO/PÅ-velgeren for å slå lysene på og av. AUTO-modus slår av lysene under lyse forhold (f.eks. i dagslys) og deretter på igjen.



Forsiktig: Bruk aldri en skadd batterienhet.

LED-lysbatterienheten er ikke vanntett. Unngå eksponering for ekstreme temperaturer, direkte sollys, fuktighet, sand og støv.

Hold øye med batterienheten mens du lader. Hvis batterienheten blir varm, ryker eller det er synlige deformering i batterienheten under lading, stopper du ladingen umiddelbart.

5. Skifte ut deler

5.1 Demontere hodereimen 1

1. Trykk og hold inne avstandsglidejusteringen (7).
2. Skyv hodereimkontakten fremover og ut av avstandsglidejusteringen.

5.2 Feste hodereimen 1

1. Plasser hodereimkontakten foran avstandsglidejusteringen (7).
2. Trykk ned glidejusteringsknappen mens du skyver hodereimkontakten gjennom avstandsglidejusteringen.
3. Skyv hodereimkontakten på plass, slik at glidejusteringsspinnen låses inn i ett av sporene i hodereimkontakten.
4. Juster avstanden mellom hjelmen og ansiktet ditt.

5.3 Skifte ut slipevisir 3

1. Slik demonterer du slipevisiret: Løsne hjelmens fester ved å trekke låseklipsene innover og trekke ut slipevisiret (a).
2. Slik monterer du slipevisiret: Plasser visirets klips i hjelmens fester (b), og lås hjelmens fester ved å trykke dem oppover (c). Forsikre deg om at også de nedre festene klikker ordentlig på plass (d).

6. Vedlikehold

Inspiser hjelmen etter hver bruk. Skift ut slitte eller skadde deler.

6.1 Rengjøring

- Rengjør slipevisiret med mild såpe, lunkent vann og en myk klut.
- Ta av og vask svettebåndet om nødvendig.

7. Tilleggsutstyr for trådmater

Oppbevar Zeta-hjelmen i et miljø med temperatur mellom -20... +50 °C og ved en luftfuktighet < 80 % Rh.

Oppbevar og transporter hjelmen og tilbehøret i den originale posen eller pakken.

8. Tekniske data

| | |
|----------------------------------|--|
| Slipehjel | Zeta G200/G200x |
| Samsvar med standarder: | Direktiv (EU) 2016/425 EN ISO 16321-1:2021, Øye- og ansiktsbeskyttelse for yrkesmessig bruk AS/NZS 1337.1:2010 |
| Typeinspisert av: | ECS GmbH. Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Tyskland. Sertifiseringsorgan nr. 1883. SAI Global Certification Services Pty Limited. 680 George Street, Sydney NSW 2000, GPO Box 5420 Sydney NSW 2001, Australia. CCQS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, UK. Godkjenningorgan nr. 1105. |
| Produsent: | Kemppi Oy PL 13, Kempinkatu 1, 15801 Lahti, Finland |
| Driftstemperatur: | -5 til +55 °C |
| Anbefalt luftfuktighet ved bruk: | < 80 % Rh |
| Oppbevaringstemperatur: | -20...+50 °C |
| Materialer: | Plast: PA, PP, PC, ABS, POM Svettebåndmateriale 100 % bomull, polstring skumplast |
| Vekt: | Zeta G200: 345 g, Zeta G200x: 485 g |


| | |
|------------------------|---|
| LED-arbeidslys | Kun Zeta G200x |
| Battericelletype: | Li-ion 3,65 V, 4 Ah, 14,6 Wh, oppladbar |
| Type ladekontakt: | USB-C |
| Batterilevetid: | 8 timer |
| Batteriladetemperatur: | 0...+45 °C |


9. Merking på hjelm og glass






| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 16321 KMP E HM 1-M CE | |
| 16321 | Standardreferanse |
| KMP | Produsentens ID |
| E | Effektnivå |
| HM | Høyt nivå av massepåvirkning |
| 1-M | Gjennomsnittlig middels hodestørrelse |
| CE | CE-merking (samsvar med EU-standard) |

10. Bestillingskoder

| Del | Bestillingskode |
|-----------------------------------|-----------------|
| Hodebånd | SP009023 |
| Svettebånd, 2 stk. | SP9873018 |
| Polstring til komfortbånd, 5 stk. | SP013231 |
| Slipevisir klart, 5 stk. | SP022580 |
| Avrivningsfilm, 10 stk. | SP024085 |

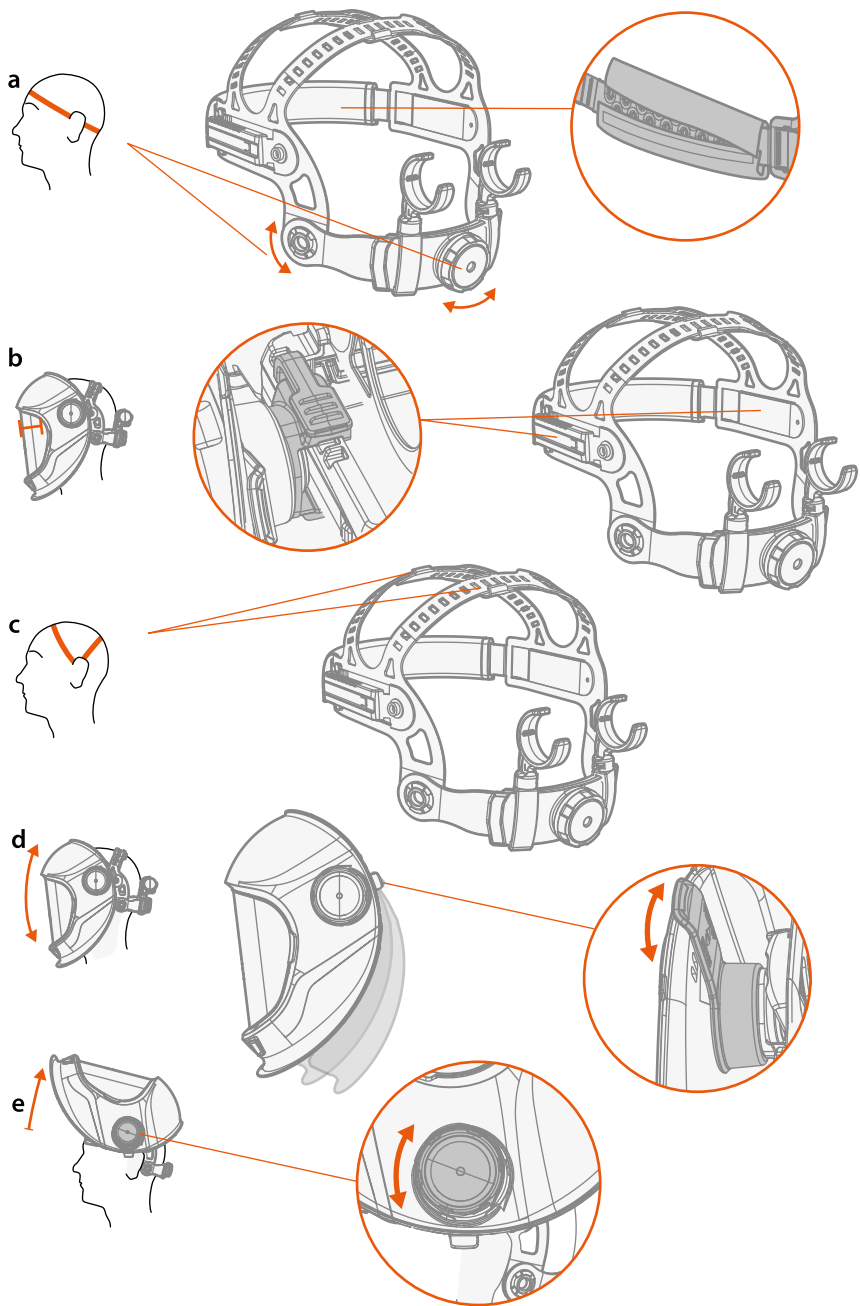

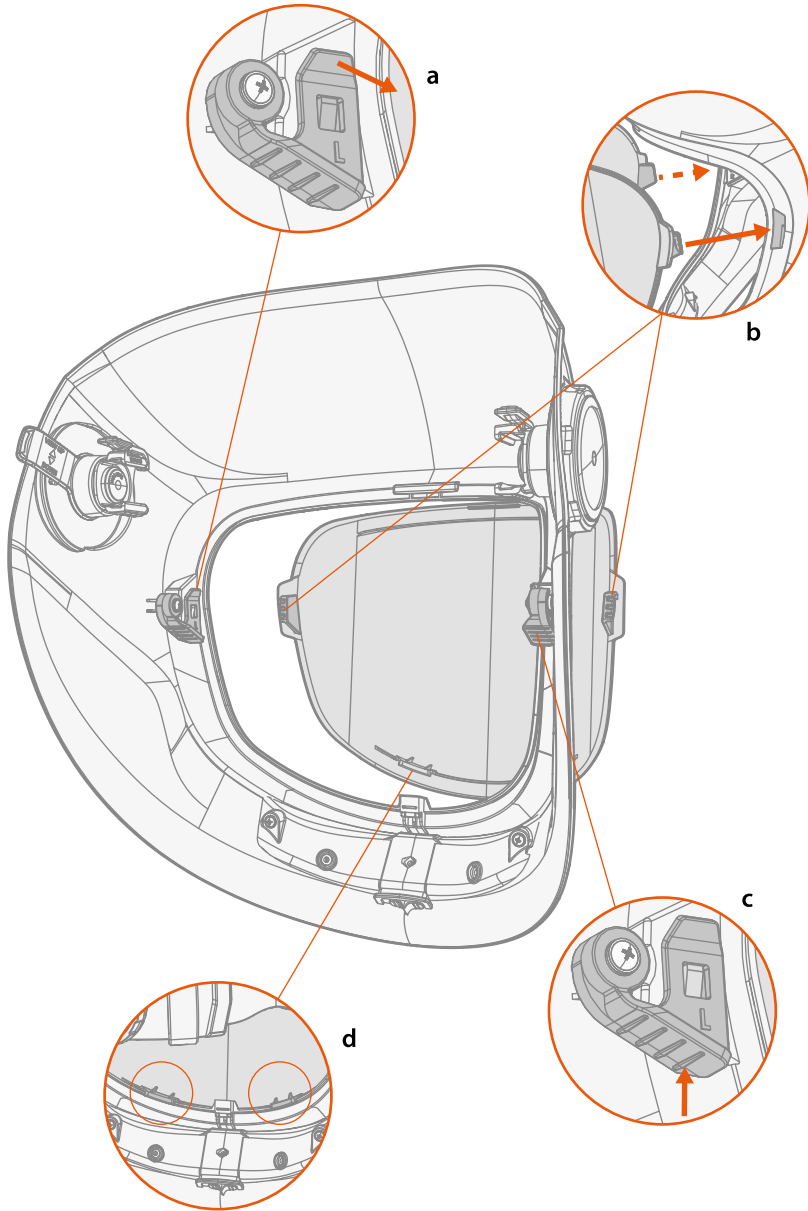

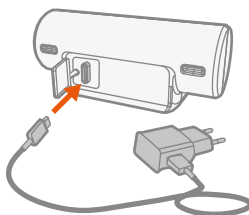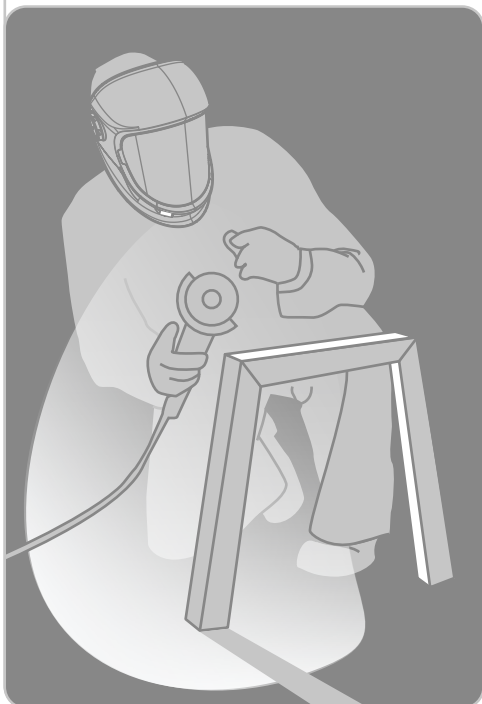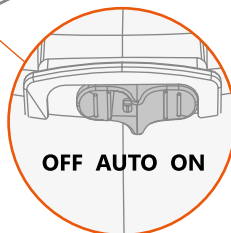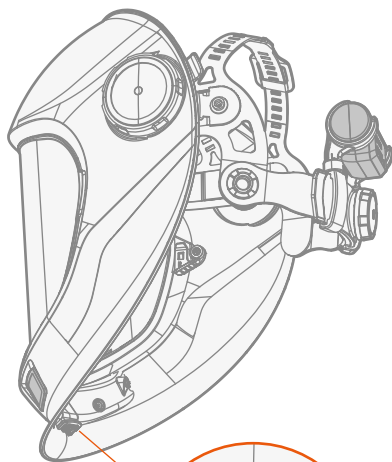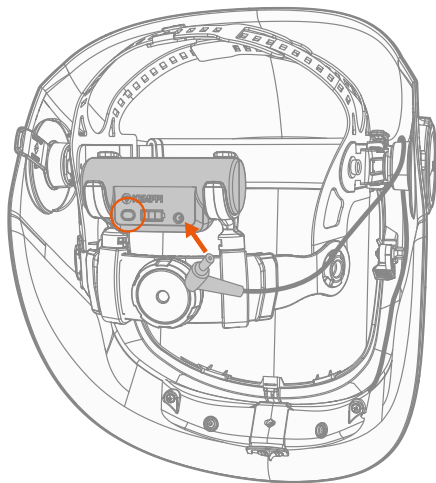



AS/NZS 1337.1
LIC 40174



Declarations of Conformity – Overensstemmelseerklæringer –
Konformitätserklärungen – Declaraciones de conformidad –
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksia – Déclarations de conformité –
Dichiarazioni di conformità – Verklaringen van overeenstemming –
Samsvarserklæringer – Deklaracje zgodności – Declarações de conformidade –
Declarație de conformitate – Заявления о соответствии – Försäkran om
överensstämmelse – Uygunluk Beyanı – 符合性声明



userdoc.kemppi.com

