






Zeta G200

Zeta G200x

**Operating
manual**

Operating manual – Brugsanvisning – Gebrauchsanweisung – Manual de instrucciones – Käyttöohje – Manuel d'utilisation – Manuale d'uso – Gebruiksaanwijzing – Bruksanvisning – Instrukcja obsługi – Manual de utilização – Manual de utilizare – Инструкции по эксплуатации – Bruksanvisning – Kullanım kılavuzu – 操作手册

1

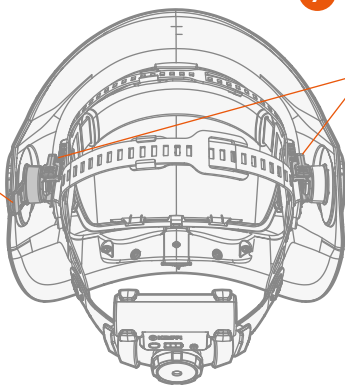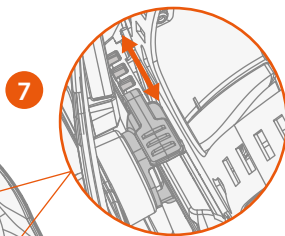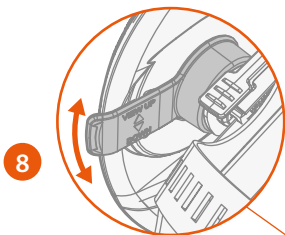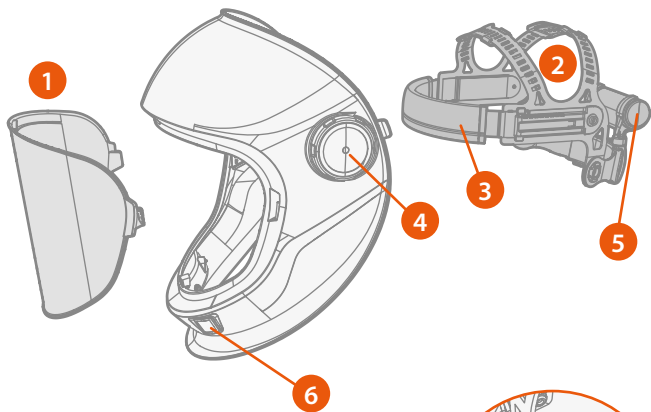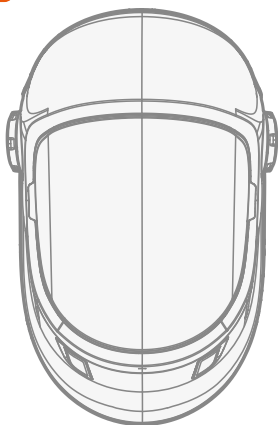

1. Introduktion




1.1 Zeta G200 och G200x

Zeta G200 och G200x sliphjälmarna har utformats för slipning, ytbehandling eller inspektion. De har inte konstruerats för att användas vid svetsning eller sandblåstring.

Zeta G200 och G200x sliphjälmarna skyddar användarens ögon och ansikte. Modellen Zeta G200x har även inbyggd LED-arbetsbelysning.

1.2 Om denna bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder utrustningen för första gången. Ägna speciell uppmärksamhet åt säkerhetsinstruktionerna.

	Obs!	Förmedlar information av särskild betydelse.
	Viktigt	Beskriver en situation som kan leda till skador på utrustningen eller systemet.
	Varning	Beskriver en potentiellt farlig situation som kan leda till personskador eller dödsfall.

1.3 Friskrivningsklausul

Även om alla ansträngningar gjorts för att garantera att informationen i denna manual är korrekt och fullständig, tar vi inget ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden. Kemppi förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationen för den beskrivna produkten utan föregående meddelande. Kopiering, registrering, reproduktion eller överföring av innehållet i denna manual får endast ske efter förhandsgodkännande av Kemppi.

2. Säkerhet



Varning:

- Det är absolut förbjudet att använda annat än Kemppi-märkta delar och tillbehör i Kemppis utrustning för personligt skydd. Din hälsa kan skadas allvarligt om du inte följer denna säkerhetsbestämmelse.

- Vi rekommenderar en användningsperiod på fem (5) år. Användningsperiodens längd beror på olika faktorer som t.ex. användning, rengöring, förvaring och underhåll. Inspektera hjälmen före varje användning. Byt ut skadade eller slitna delar.
- Använd alla inställningsfunktioner så att du uppnår maximalt skydd.
- Använd aldrig ett visir som är repat eller skadat.
- Ämnen som kommer i kontakt med huden kan förorsaka allergiska reaktioner på känsliga individer.
- Använd denna produkt i temperaturområdet -5 °C...+55 °C.
- Använd inte produkten i omgivningar där det finns explosionsrisk.
- Hjälmen skyddar inte mot explosiva anordningar eller korrosiva vätskor.
- Hjälmen erbjuder skydd mot höghastighetspartiklar endast vid rumstemperatur (EN ISO 16321 beteckning E) och endast då alla hjälmkomponenter sitter fast på rätt sätt enligt bruksanvisningen.
- När du bär glasögon under hjälmen kan dessa förplanta stötar från höghastighetspartiklar och på så sätt utgöra ett riskmoment.
- Den lägre skydds nivån ska tilldelas hela skyddsutrustningen om märkningens symboler inte är desamma för olika delar av skyddsutrustningen.

3. Delar

1. Slipvisir
2. Huvudband, justerbart
3. Svettband, tvättbart
4. Spänn- och justerratt för öppning/stängning
5. Batterienhet för LED-arbetsbelysning (endast modellen G200x)
6. LED-arbetsbelysning (endast modellen G200x)
7. Skjutreglage för avstånd (anslut huvudbandet till hjälmen och ställ in avståndet mellan hjälmen och ansiktet)
8. Justering av svetsglasets vinkel

4. Användning av hjälmfunktionerna

4.1 Ta i bruk 2

1. Justera in hjälmen så att den passar ditt huvud:
 - A. Använd toppbanden för att ställa in hur långt ner hjälmen ska sitta (c).
 - B. Använd avståndsreglaget för att ändra avståndet mellan hjälmen och ditt ansikte (b). Se till att hjälmen sitter bekvämt så nära ditt ansikte som möjligt och att båda sidor sitter på samma avstånd.
 - C. Vrid vredet baktill för att dra åt och säkra huvudbandet (a).
2. Vrid justerratten för att vinkla svetsglaset uppåt eller nedåt. (d)
3. Justera hjälmens öppnings-/stängningsmoment vid behov (e).

4.2 Använda arbetsbelysningen (G200x) 4

Hjälmen Zeta G200x har LED-arbetsbelysning som drivs av ett uppladdningsbart litiumbatteri som sitter på nackbandet.

1. Tryck på batterienhetens batteritestknapp om du vill kontrollera batterinivån.
2. När batteriet behöver laddas tar du bort det från hjälmen och laddar batteriet med hjälp av enhetens USB-C-anslutning och laddningskabel (laddare medföljer inte produkten).
3. Sätt in batteriet i huvudbandets batterihållare och anslut LED-arbetslampans kabel till den.
4. Använd omkopplaren för OFF/AUTO/ON för att tända och släcka lampan. AUTO-läget släcker lamporna när det är ljusst (t.ex. i dagsljus) och tänder dem sedan igen.



Viktigt! Använd aldrig ett skadat batteri.

LED-lampans batteri är inte vattentätt. Undvik exponering för extrema temperaturer, direkt solljus, fukt, sand och damm.

Var uppmärksam på batteriet under laddning. Avbryt laddningen omedelbart om batteriet blir varmt, ryker eller har synliga deformationer under laddning.

5. Utbyte av delar

5.1 Ta bort huvudbandet 1

1. Tryck in och håll avståndsreglaget intryckt (7).
2. Skjut huvudbandskopplingen framåt, ut ur avståndsreglaget.

5.2 Montering av huvudbandet 1

1. Placera huvudbandskopplingen framför avståndsreglaget (7).
2. Tryck ner justerknappen medan du skjuter huvudbandskopplingen genom distansjusteringsdonet.
3. Skjut in huvudbandskopplingen på plats så att justeringsstiftet låses fast i ett av spåren i huvudbandskopplingen.
4. Justera hjälmens avstånd från ansiktet.

5.3 Byte av slipvisir 3

1. Gör så här för att ta bort slipvisiret: Lossa hjälmens fästen genom att dra låsklämmorna inåt och dra ut slipvisiret (a).
2. Gör så här för att sätta dit slipvisiret: Placera visirklämmorna i hjälmens fästen (b) och lås hjälmens fästen genom att trycka dem uppåt (c). Se även till att de nedre fästena snäpper på plats ordentligt (d).

6. Underhåll

Inspektera hjälmen efter varje användning. Byt ut slitna eller skadade delar.

6.1 Rengöring

- Rengör slipvisiret med en ljummen tvålvattenlösning och en mjuk trasa.
- Ta bort och tvätta svettbandet vid behov.

7. Matarverk tillbehör

Förvara Zeta-hjälmen i ett utrymme där temperaturen ligger mellan -20 °C och +50 °C och den relativa luftfuktigheten är < 80 % (RF).

Förvara och transportera hjälmen och tillbehören i originalförpackningen.

8. Tekniska data

Sliphjälm	Zeta G200/G200x
Överensstämmer med standarder:	Föreskrift (EU) 2016/425 EN ISO 16321-1:2021, Ögon- och ansiktsskydd för yrkesmässigt bruk AS/NZS 1337.1:2010
Typinspekterad av:	ECS GmbH, Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Tyskland. Anmält organ nr 1883. SAI Global Certification Services Pty Limited, 680 George Street, Sydney NSW 2000, GPO Box 5420 Sydney NSW 2001, Australien. CCQS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, UK. Godkänt organ nr 1105.
Tillverkare:	Kemppi Oy PL 13, Kempinkatu 1, 15801 Lahti, Finland
Drifttemperatur:	-5 till +55 °C
Rekommenderad relativ luftfuktighet på arbetsplatsen:	< 80 % RF
Förvaringstemperatur:	-20 till +50 °C
Material:	Plast: PA, PP, PC, ABS, POM Svettband material 100% bomull, skumplastvaddering
Vikt:	Zeta G200: 345 g, Zeta G200x: 485 g


LED-arbetsbelysning	Endast Zeta G200x
Battericelltyp:	Litium 3,65 V, 4 Ah, 14,6 Wh, laddningsbart
Laddningskontaktyp:	USB-C
Batteriets livslängd:	8 timmar
Batteriets laddningstemperatur:	0 till +45 °C


9. Hjälms- och glasmärkning






16321 KMP E HM 1-M CE	
16321	Standardreferens
KMP	Identifiering av tillverkaren
E	Effektnivå
HM	Hög masspåverkansnivå
1-M	Genomsnittlig medelstor huvudstorlek
CE	CE-märkning (Europeisk överensstämmelse)

10. Artikelnummer

Benämning	Artikelnummer
Huvudband	SP009023
Svettband, 2 st.	SP9873018
Vadderat komfortband, 5 st.	SP013231
Slipvisir, klart, 5 st.	SP022580
Avrivningsfilm, 10 st	SP024085

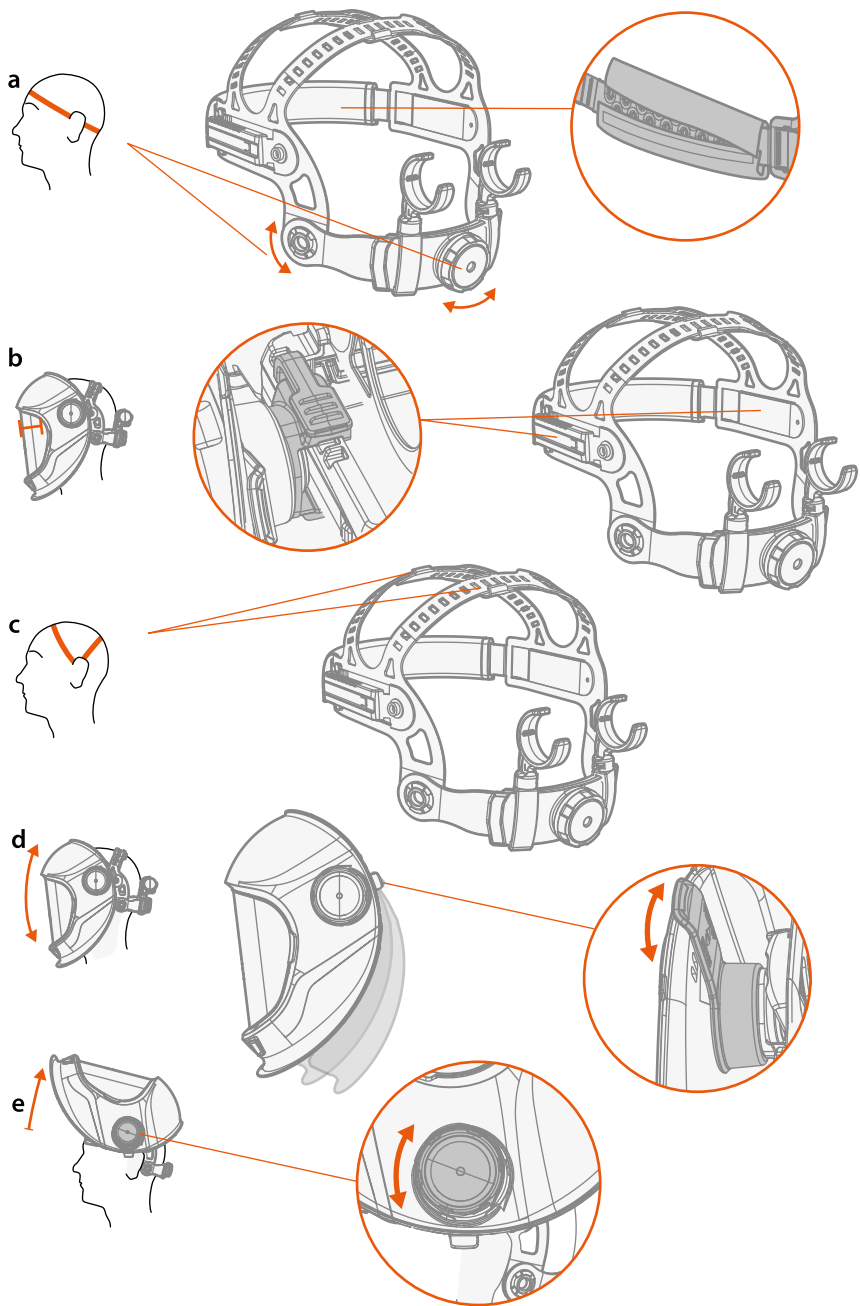

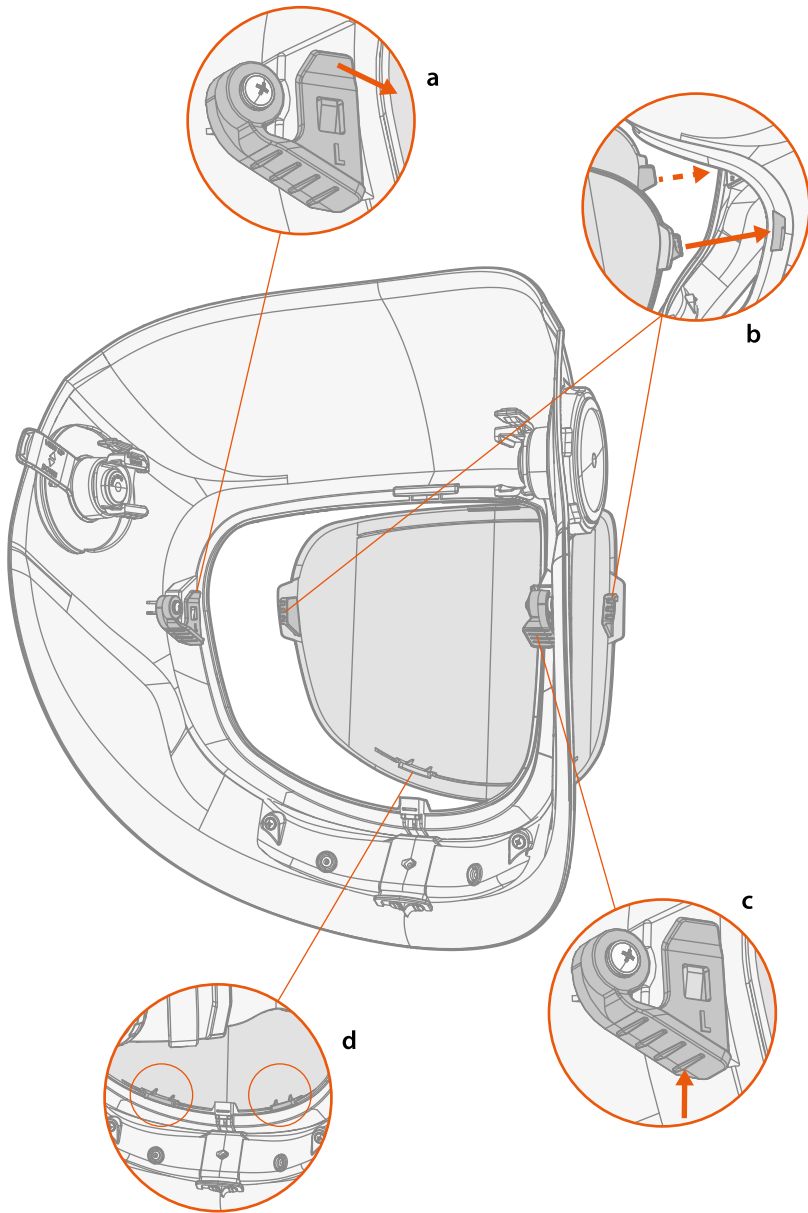

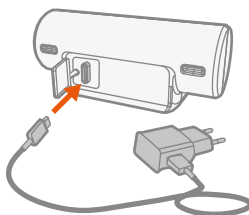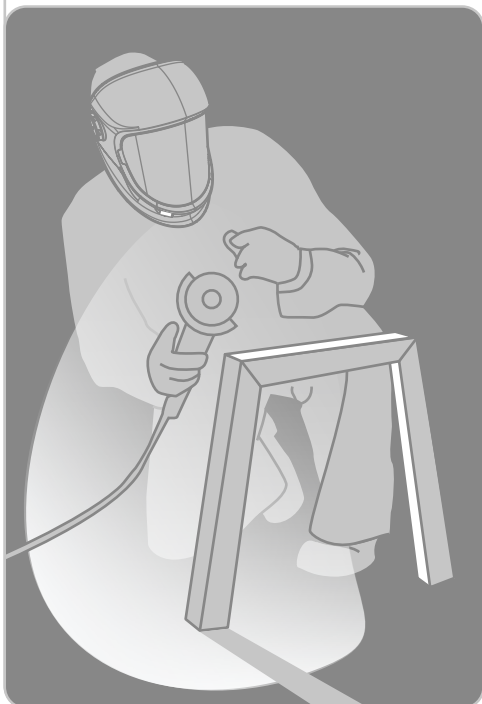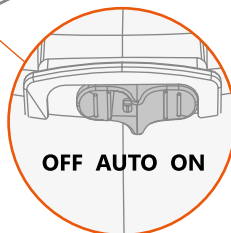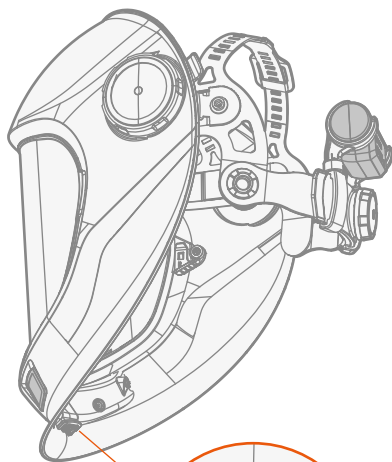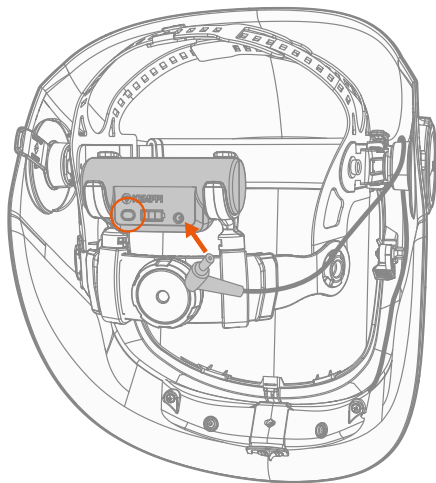



AS/NZS 1337.1
LIC 40174



Declarations of Conformity – Overensstemmelseserklæringer –
Konformitätserklärungen – Declaraciones de conformidad –
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksia – Déclarations de conformité –
Dichiarazioni di conformità – Verklaringen van overeenstemming –
Samsvarserklæringer – Deklaracje zgodności – Declarações de conformidade –
Declarație de conformitate – Заявления о соответствии – Försäkran om
överensstämmelse – Uygunluk Beyanı – 符合性声明



userdoc.kemppi.com

